

受水槽点検表

京都市中京いきいき市民活動センター

受水槽	容量	寸法(縦×横×高さ)mm	材質	設置場所
	15.6t	3200×1950×2500H	RC	屋外
	容量	寸法(縦×横×高さ)mm	材質	設置場所
ドレン	☐ 有 ☒ 無	口径 A)	底	横 残水深 (cm)
排水ポンプ	☐ 有 ☒ 無	※水中ポンプドレンあり(バルブが固着していました)		
点検項目		判定	状況	
構造等	点検・清掃が容易で衛生的な場所	☒ 良 ☐ 否		
	外観の状態	☒ 良 ☐ 否		
	マンホールの施錠・鍵の状態	☒ 良 ☐ 否		
	マンホールパッキンの状態	☒ 良 ☐ 否		
	マンホールの状態	☐ 良 ☒ 否	施錠カバー(鉄製)が開閉できませんでした。	
	吐水口空間・排水口空間の確保	☒ 良 ☐ 否		
	オーバーフロー管・通気管の防虫網	☐ 良 ☒ 否	防虫網が設置されていませんでした。	
	外部から汚染されるような開口部	☒ 有 ☐ 無	構造上 通気管から雨水が侵入する恐れがあります。	
	クロスコネクション(他の配管設備との連結)	☐ 有 ☒ 無		
	停滞水	☐ 有 ☒ 無		
維持管理	槽周辺部に槽内の水質を汚染させるようなものを置いていないか	☐ 有 ☒ 無		
	槽内に錆・沈渣・油・異物・浮遊物・亀裂・水垢・塗装の剥がれ等	☒ 有 ☐ 無	水槽内天井部が劣化により破損していました。	
	内部ステー(支柱)の状況	☒ 良 ☐ 否		
	電極(棒・コード)の状況	☒ 良 ☐ 否		
	満減水警報装置の作動状況	☒ 良 ☐ 否		
	連通管バルブ・サクション管バルブの状況	☒ 良 ☐ 否		
	槽内はしごの発錆・水垢・腐食の状況	☒ 良 ☐ 否		
特記事項				
※ 受水槽天井部の防水が劣化している為、雨水が侵入している可能性があります。				
※ 受水槽通気管(外部)が構造上、雨水が侵入する恐れがありました。				
※ 通気管防虫網が設置されていない為、害虫等が侵入する恐れがありました。				

高置水槽点検表

京都市中京いきいき市民活動センター

メーカー	ヒシタンク 三菱樹脂㈱			
高架水槽	容量	寸法(縦×横×高さ)mm	材質	設置場所
	3.84t	1600×1600×1500H	FRP	屋外
	容量	寸法(縦×横×高さ)mm	材質	設置場所
ドレン	☒ 有 ☐ 無	口径 (50 A)	☒ 底 ☐ 横	残水深 (0cm)
加圧ポンプ	☐ 有 ☒ 無	メーカー		
点検項目		判定	状況	
構造等	点検・清掃が容易で衛生的な場所	☒ 良 ☐ 否		
	外観の状態	☒ 良 ☐ 否	一部変形あります。	
	マンホールの施錠・鍵の状態	☒ 良 ☐ 否		
	マンホールパッキンの状態	☒ 良 ☐ 否		
	マンホールの状態	☒ 良 ☐ 否		
	吐水口空間・排水口空間の確保	☒ 良 ☐ 否		
	オーバーフロー管・通気管の防虫網	☐ 良 ☒ 否	防虫網が破損していました。	
	外部から汚染されるような開口部	☐ 有 ☒ 無		
	クロスコネクション(他の配管設備との連結)	☐ 有 ☒ 無		
	停滞水	☐ 有 ☒ 無		
維持管理	槽周辺部に槽内の水質を汚染させるようなものを置いていないか	☐ 有 ☒ 無		
	槽内に錆・沈渣・油・異物・浮遊物・亀裂・水垢・塗装の剥がれ等	☐ 有 ☒ 無		
	内部ステー(支柱)の状況	☒ 良 ☐ 否		
	電極(棒・コード)の状況	☐ 良 ☒ 否	液面制御の感度が若干鈍くなっていました。	
	満減水警報装置の作動状況	☒ 良 ☐ 否		
	連通管バルブ・サクション管バルブの状況	☒ 良 ☐ 否		
	槽内はしごの発錆・水垢・腐食の状況	☒ 良 ☐ 否		
特記事項				
※ 電極ボックス(保持器共)天端破損のため、雨水等が浸入する恐れがあります(現状ビニールテープ補修対応)。				
※ 電極保持器及び電極棒の接触が若干鈍くなっている為、水中ポンプの作動不良の恐れがありました。				
※ 水槽紫外線劣化(採光あり、変形あり)FRP塗装または更新推奨。				
※ オーバーフロー管の防虫網が破損している為、害虫等が侵入する恐れがありました。				