
135.725976,34.989246 135.731017,34.989246 3 (113号) 西七条 - 南月読町 七条通 □ 七条御所ノ内 西町 西京極。個田町 1 -M A ARCHA 700 r notes 84 Total Season Sea ALC: N ## +# +# 御新ノ内ボーム 駐車場 84 841 84 ž 西京極 細田町 5-M 1 J_{u} 7 : 1 1 12 12 E 2000 月發駐車場 #R/A R<8 Ĥ 2 = - 利用升級 # 2 T # 2 T :: 1 2 4 浅野 (+7# WIII 20 27 7.00 7.00 7.00 1000年 西 --- B I G I !! 高 マンション 松久 会 瀬 11 14 本社工場 2 4 4 ugan ga idan 西大路小学校 Ш 市立西大路小学校 10 YE T 西塩小路 ## の報酬を 西門庄 資格 関係ではず OVE. 西高潮川 下京区 ゆたかモ ・ 300a 2 0 3 a 五十川原次 PHASE *** 五十川論彦 792 南区 prophe. #± -/# 1 西田・パーキング 右京区 1 9 E 農 # 御所ノ内 学園 20° i 吉祥院西ノ庄東屋敷町 F 九重橋 モータ・ 大塚 ・んI動の家S西大路八条 井上 幸雄 モリ 完西ノ庄西浦町 中原 大変領 モーターブール 西村 鞋里場 2 3 4 2 4 #2 278 01-01-01 110 PATI PA APPRIN 7.0 ---iii s ₫0 m 府道香掛西大路五条線

135.726905,34.987275







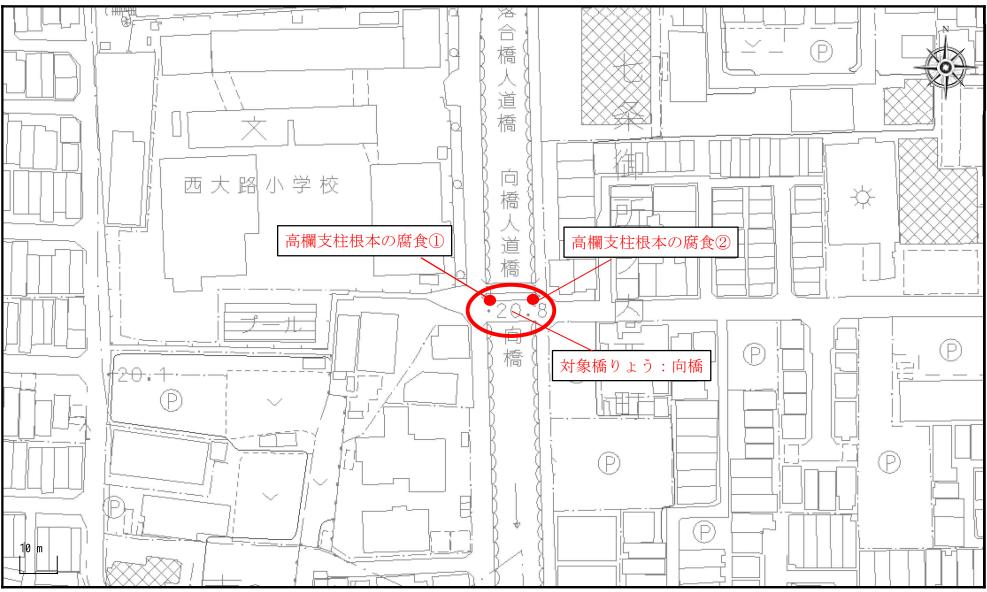

修繕方法

支柱根本周囲(4面とも)について、Coはつり、3種ケレン、ウレタン系プライマー塗布、ガラス繊維入りパテ(不陸調整)、紫外線硬化型ポリエステル樹脂製FRPシート設置を実施。FRPシート硬化後、ふっ素樹脂塗装(中塗り、上塗り)を実施。その後、支柱根本周囲(4面とも)について、Co復旧。




修繕方法

①と同様、支柱根本周囲(4面とも)について、Coはつり、3種ケレン、ウレタン系 プライマー塗布、ガラス繊維入りパテ(不陸調整)、紫外線硬化型ポリエステル樹脂製 FRPシート設置を実施。FRPシート硬化後、ふっ素樹脂塗装(中塗り、上塗り)を実施。 その後、支柱根本周囲(4面とも)について、Co復旧。




高欄修繕図 (正面図)

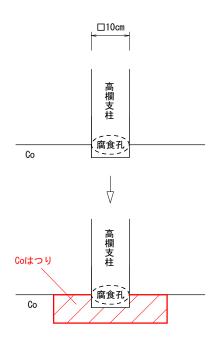

 \bigvee

- ・3種ケレン
- ・ウレタン系プライマー塗布
- ・ガラス繊維入りパテ(不陸調整)
- ・紫外線硬化型ポリエステル樹脂製FRPシート貼り付け

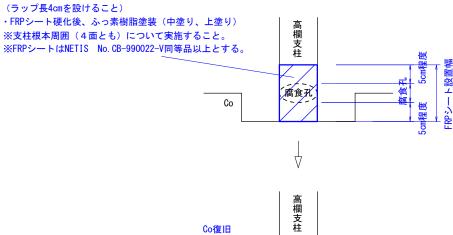

Со