




断面図
(1/50(A3))

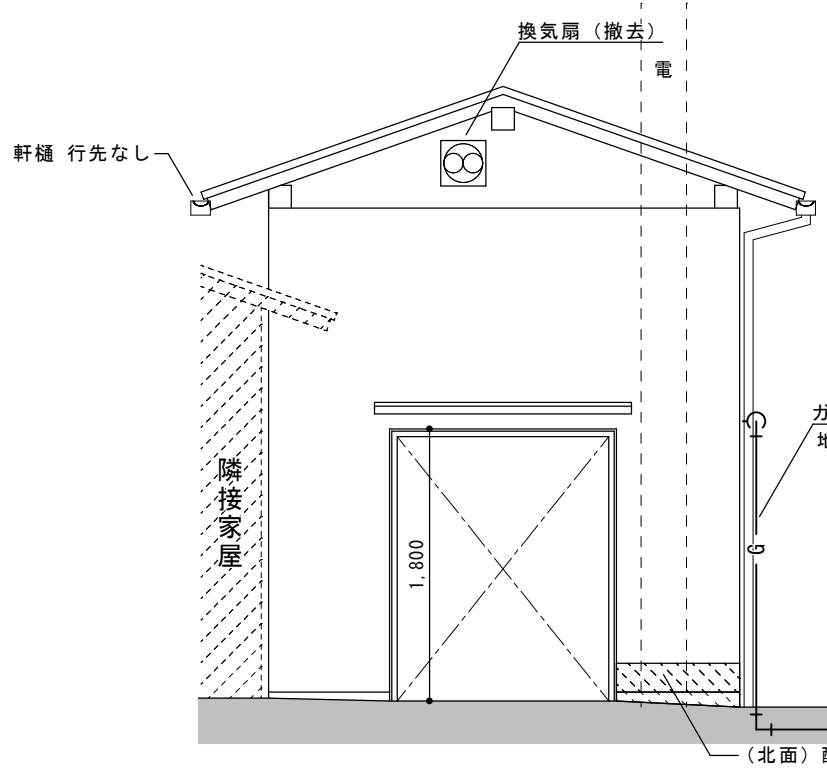

北立面図
(1/50(A3))

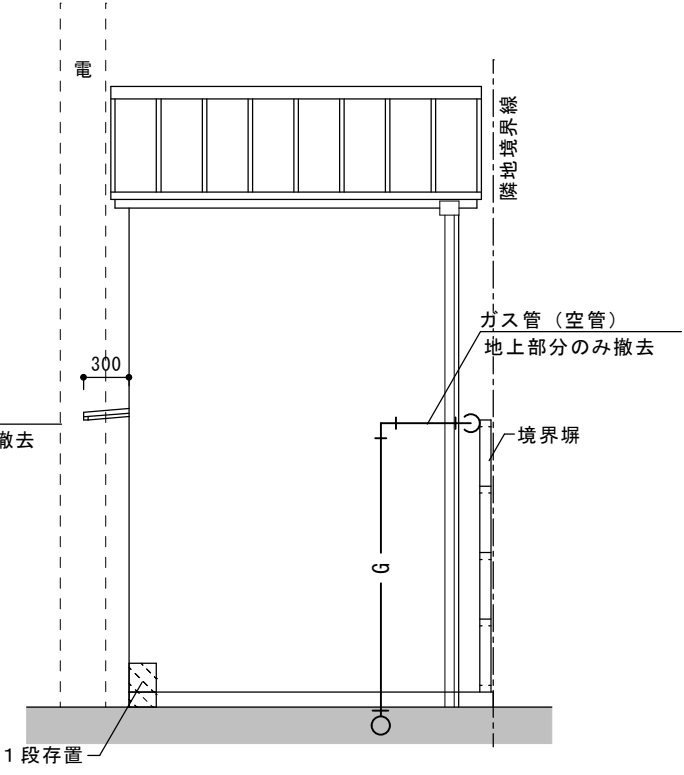

西立面図
(1/50(A3))

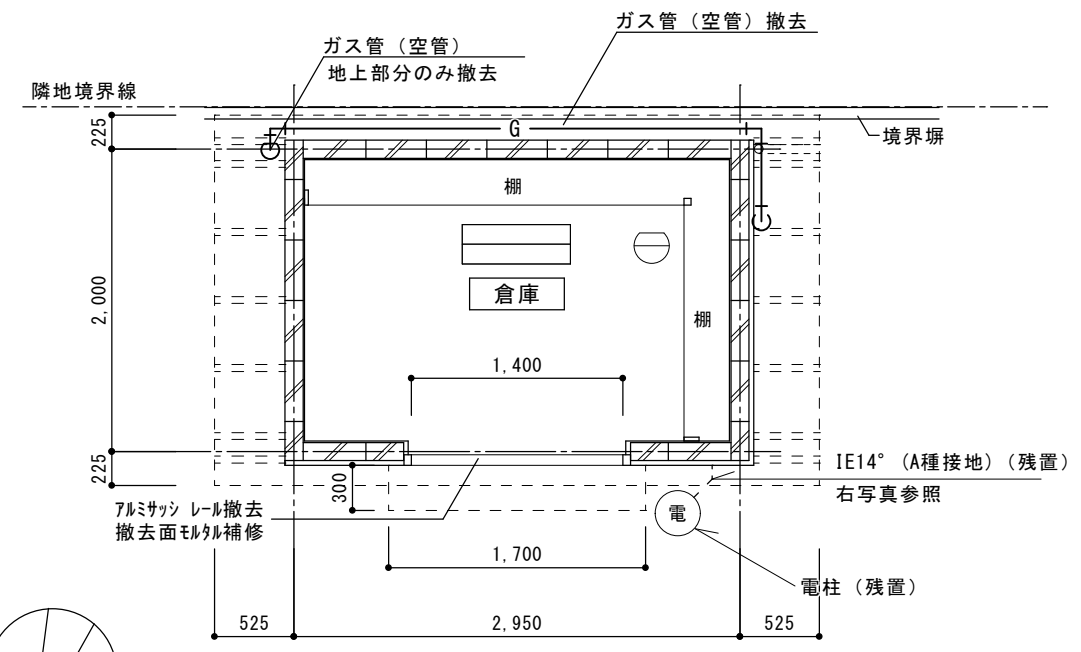

平面図
(1/50(A3))



解体対象建築物写真

外部仕上表	
外壁	C B下地の上、モルタル塗(南・西面C B表し)
屋根	耐水合板下地+アスファルトルーフィングの上、金属屋根(瓦棒葺)
建具	アルミサッシ(障子なし、枠のみ)
付庇	アルミ庇

内部仕上表 ※造作棚を含め撤去・処分すること	
床	土間コンクリートの上、ビニールシート貼
壁	C B下地の上、モルタルシゴキ+EP
天井	木毛セメント版+EP
家具	造作棚

※以下に示す建材には、アスベストが含まれているとみなし、適切に撤去・処分を行うこと。
 ・アスファルトルーフィング
 ・床(ビニールシート)

※以下に示す建材には、京都市で行った事前の分析調査の結果アスベストが検出されなかった。
 ・外装仕上げ塗材
 ・内壁下地材

設備機器表(撤去)	
	壁付換気扇(φ200、ウェザーカバー共)
	直付照明器具(FL40W×2灯相当)
	差動式スポット型感知器

※ガス管撤去前に撤去するガス系統にガスが通っていないことをガス会社に確認すること
 ※感知器の撤去前後に、同一の警戒区域内の感知器が正常に動作することを確認すること